Починаючи з 22.12.2017 лебідки maGO, якими керують перетворювачі MP, постачаються з енкодерами виробництва Hohner і протоколом BISS-C. До цієї дати використовувався енкодер Heidenhain з протоколом зв'язку EnDat.

З перетворювачем DSP



Heidenhain + протокол EnDat



Hohner + протокол BISS-C

Довжина (м)	Код запчастини EnDat	Код запчастини BISS-C
5	9177TREP0001	9177SMRS6405
10	9177TREP0013	9177SMRS6410

Якщо ваші ліфти оснащені лебідкою maGO та перетворювачем DSP від MP і потрібно замінити один із цих двох компонентів, першим кроком є визначення використовуваного протоколу зв'язку. Для цього достатньо подивитися на модель оригінального перетворювача або оригінального енкодера. Щодо енкодера - див. попередній абзац. Щодо перетворювача - достатньо подивитися на наклейку, і ви дізнаєтеся, який протокол використовується, EnDat чи BISS-C:



EnDat



BISS-C



Серійний №


Потужність перетворювача	Код запчастини для EnDat	Код запчастини для BISS-C
10 HP	2152DSPS104R	2152DSPC104R
15 HP	2152DSPS154R	2152DSPC154R
20 HP	2152DSPS204R	2152DSPC204R

Інший простий спосіб визначити протокол перетворювача MP - знайти серійний номер. Якщо він починається з ADC, це протокол BISS-C; якщо з ADS - протокол EnDat.

Якщо протоколи перетворювача й енкодера несумісні, на дисплеї перетворювача з'явиться помилка 51 або 52, і для сумісності потрібно замінити перетворювач або енкодер.

З ПЕРЕТВОРЮВАЧЕМ MP ecoGO

У цьому випадку, коли протоколи лебідки й перетворювача несумісні, станція керування покаже помилку 06.18.81 або 06.18.52, і достатньо змінити параметр для вибору правильного протоколу, пройшовши по меню, показаних на рисунку нижче:

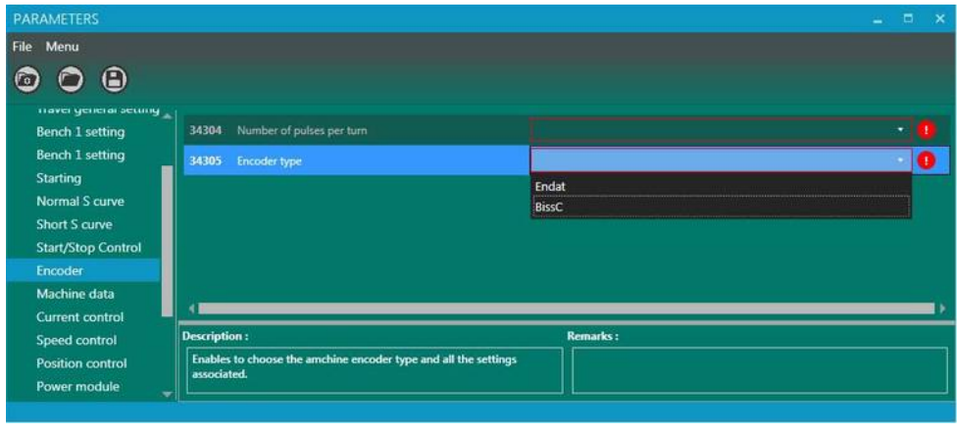

Для будь-якої іншої конфігурації, часткового MP або повністю не MP, лебідок (Sassi, Ziehl Abegg тощо) та перетворювачів (Fuji, Ziehl Abegg) протоколи зв'язку між лебідкою та перетворювачем завжди сумісні (EnDat).